

NORLYS TRYSIL 1039


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1039XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



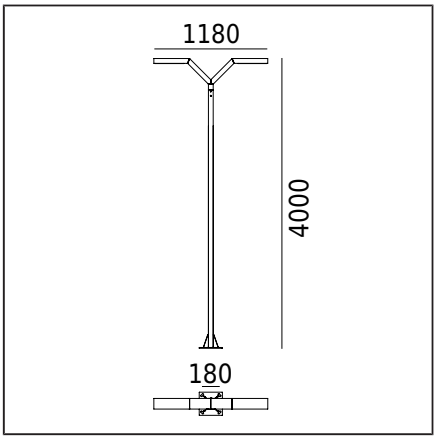

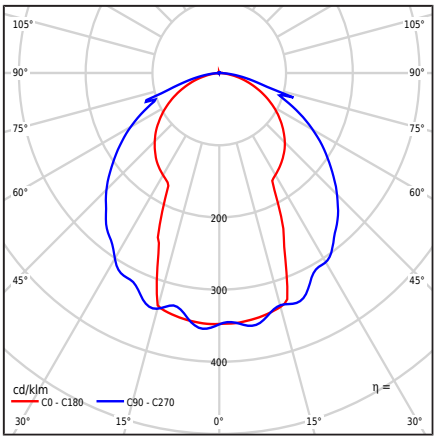

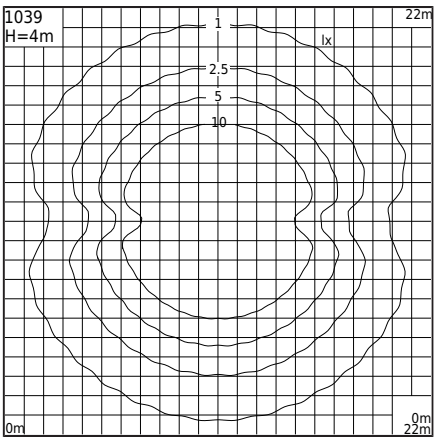

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaire con un diseño contemporáneo. Para iluminar jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Según las instrucciones de montaje adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx. 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx. 5x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø13.6mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	28,1kg / 30,9kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensiones del luminario [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	34,8W
Potencia del luminario	40W
Flujo luminoso de la lámpara	6648lm
Flujo luminoso del luminario	4145lm
Eficiencia de la luminaria	103,6lm/W
ULOR	0.4%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,96
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- En la clase de seguridad para KL II
- Para LED color 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	"B2-U2-G1"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Piezas de repuesto

ZS1039zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

TRYSIL 1039

Índices

Índice	Color	RAL
1039AL	ALUMINIO	9006
1039GR	GRAFITO	7016
1039BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria