

# NORLYS TRYSIL 1043


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1043XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

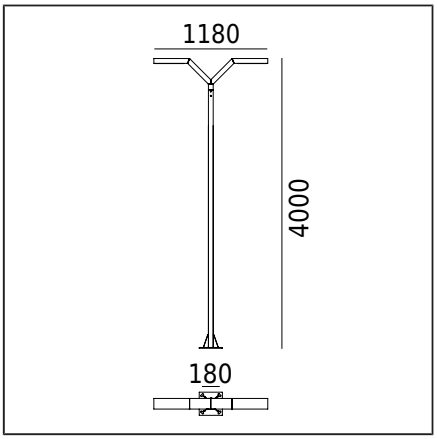

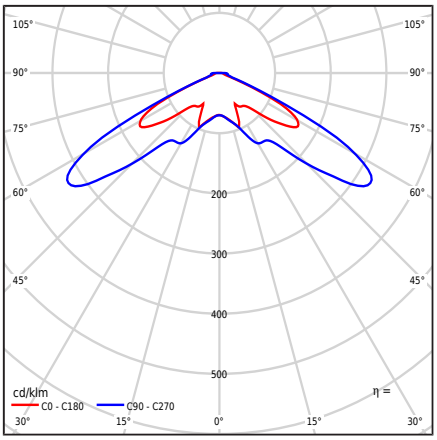


## Type armatur
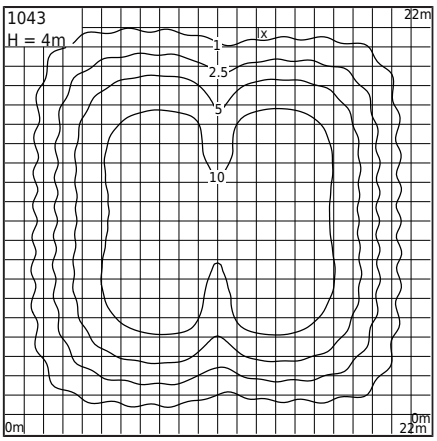
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpearmatur. |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | Armatur med et moderne design.<br>For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert |
| Monteringsmetode | I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Koblingsterminaler: maks 5x4mm²<br>Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 5x2.5mm²<br>Rund isolert kabel med maksimal diameter på ø13.6mm |
| Type lyskilde | LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 28,1kg / 30,9kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Armaturmål [cm] | 118cm x 24cm x 400cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (🔗 Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 19,7W |
| Armatureffekt | 23,3W |
| Modul lumen | 3663lm |
| Lumen ut | 3425lm |
| Armatur Lumen/Watt | 147lm/W |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤0.1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.1 |
| Fargegjengivelsesindeks | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,95 |
| Spenning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / 🔗 EPREL

Valgfritt, armaturen er også tilgjengelig:
- For spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmoduser / dimming som en del av "midten av natten" DALI utendørssystem
AstroDim / Dynadimmer
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 15A / 295µs |
| BUG-vurdering | B2-U2-G1 |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

# TRYSIL 1043






## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Monteringsadapter |
| 180GA0009 | Bakkeanker |
| 3091GA0009 | Anker for innstøping |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS1043zx0009 | Reparasjonssett. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.