

NORLYS TRYSIL 1046


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1046XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



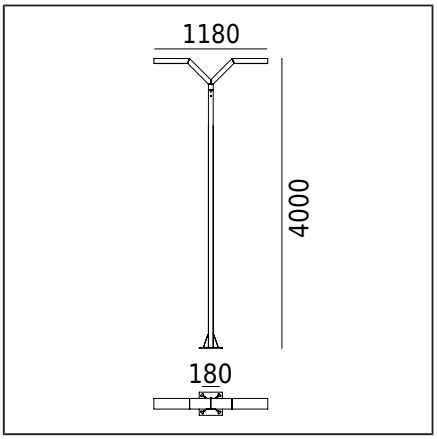

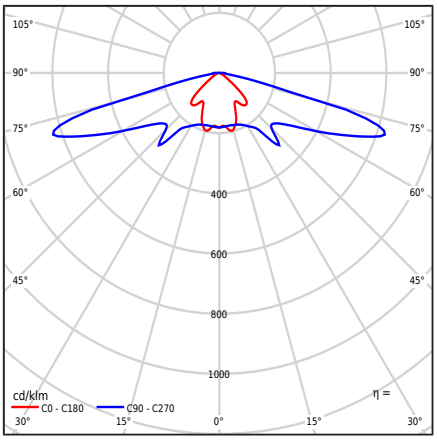

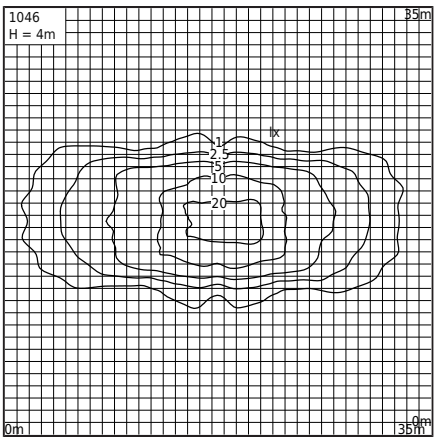

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x4mm² Possibilidade de conectar o luminário em laços máx 5x2.5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø13.6mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	28,1kg / 30,9kg
Dimensões da caixa [cm]	44cm x 38cm x 323cm
Dimensões da luminária [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	19,7W
Potência do luminário	23,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	3382lm
Fluxo luminoso do luminária	3194lm
Eficiência do luminária	137,1lm/W
ULOR	0.9%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para pedido especial, outros modos de operação disponíveis / dimerização como parte do sistema externo "meio da noite" DALI
AstroDim / Dynadimmer
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	15A / 295µs
Classificação BUG	B2-U2-G2

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Acessórios vendido separadamente

1259GA0009	Adaptador de montagem
180GA0009	Âncora de solo
3091GA0009	Âncora de concretagem

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

O trabalho de instalação e serviço deve ser realizado por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, seguindo regulamentos aplicáveis. Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao luminário. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.

TRYSIL 1046

Peças de reposição

ZS1046zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1046AL	ALUMÍNIO	9006
1046GR	GRAFITE	7016
1046BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

O trabalho de instalação e serviço deve ser realizado por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, seguindo regulamentos aplicáveis. Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao luminário. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.