

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1173


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.de



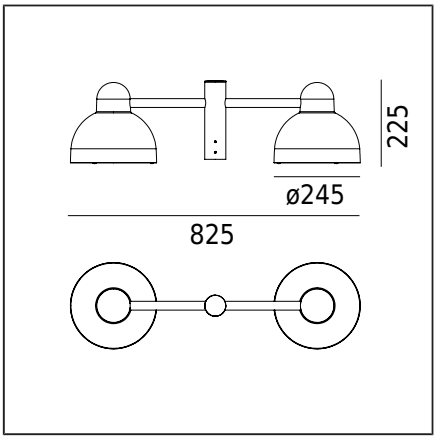

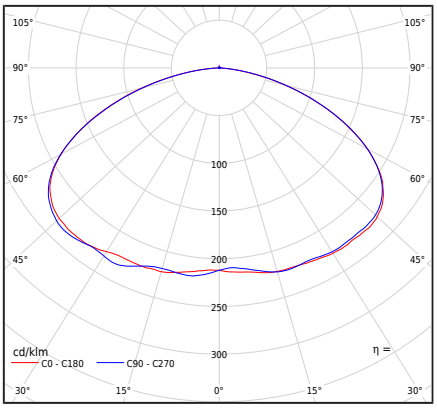

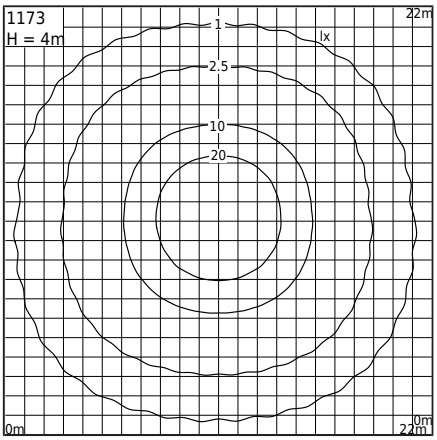

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Mastleuchte, entworfen für die Installation an einem Beleuchtungsmast mit einer Ø50mm Montagestange.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Leuchtenmontage: Leuchte angepasst an einen ø50mm Mast, Tiefe 80mm.
Terminal	H05VV-F 5G1 Kabel mit einer Länge von 3,7 Metern für den Anschluss im Inneren des Beleuchtungsmasts (in einer ordnungsgemäß ausgewählten Installationsdose für elektrische Leitungen).
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boxabmessungen [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Leuchtenabmessungen [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,2m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	32W
Leuchtenleistung	37W
Lampenlichtstrom	5200lm
Lichtstrom der Leuchte	3654lm
Effizienz der Leuchte	98,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF> 0.98
THD-Faktor	7%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für LED-Farben 2200K/2700K
- für unterschiedliche Lichtstromwerte
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbkarte)

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind mit der Norlys-Vertriebsabteilung zu vereinbaren.

Einschaltstrom	15A / 295µsec
BUG-Bewertung	B2-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, die dem Beleuchtungskörper beigefügt sind. Installations- und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in den Beleuchtungskörpern auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Beleuchtungskörpers.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Zubehör separat erhältlich

1270XX0010	Teleskopstange
1273XX0009	Teleskopstange
3011XX0010	Teleskopstange
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
0911730000	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1173AL	ALUMINIUM	9006
1173GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, die dem Beleuchtungskörper beigefügt sind. Installations- und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in den Beleuchtungskörpern auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Beleuchtungskörpers.