



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

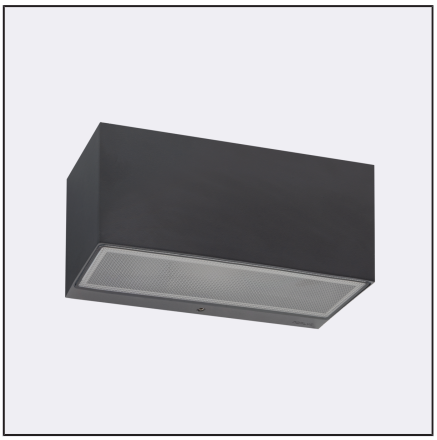

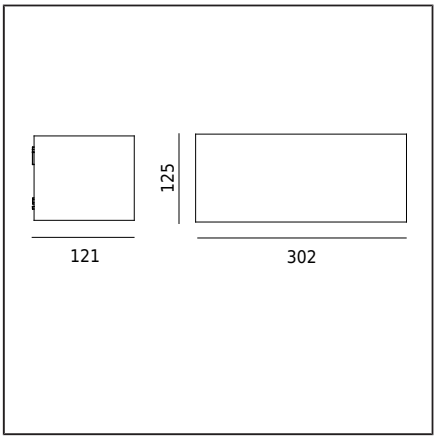

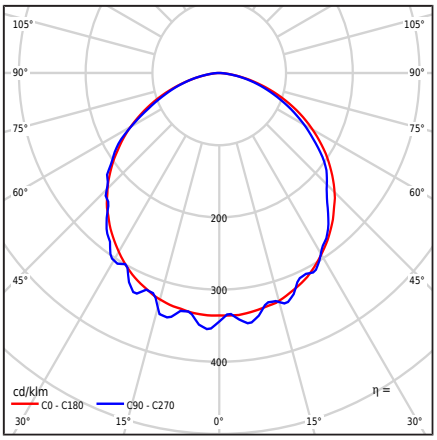

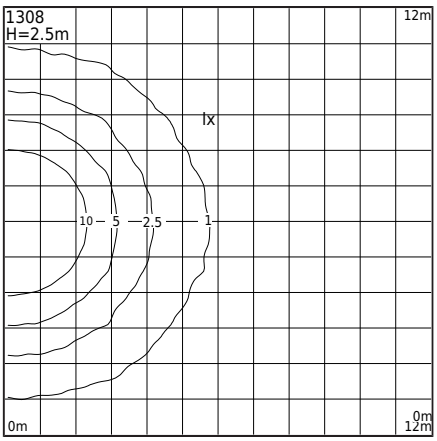

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. Egnet til nødinstallationer på jævnspænding: 180 ÷ 280V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,3 W
Armatur wattforbrug	7,2 W
Lampe lysstrøm	997lm
Luminaires lysstrøm	618lm
Effektivitet af armaturet	85,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Armatur med bredt anvendelsesområde, til belysning af vægge og facader samt andre arkitektoniske koncepter.
Apparat med et bredt anvendelsesområde, til belysning af overflader på vægge og facader samt andre arkitektoniske koncepter. Velegnet til nødinstallationer med jævnstrøm: DC 180 ÷ 280V.

Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedele

ZS1308zx0013	Servicesæt.
ZS4699100540	Service sæt strømforsyning
ZS4699101109	Service sæt LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gøre sig bekendt med den medfølgende instruktion til armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet forringelse.

ASKER BIG 1308

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1308AL	ALUMINIUM	9006
1308GR	GRAFIT	7016
1308WH	HVID	9003
1308BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gøre sig bekendt med den medfølgende instruktion til armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet forringelse.