


NORLYS ASKER BIG 1308


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

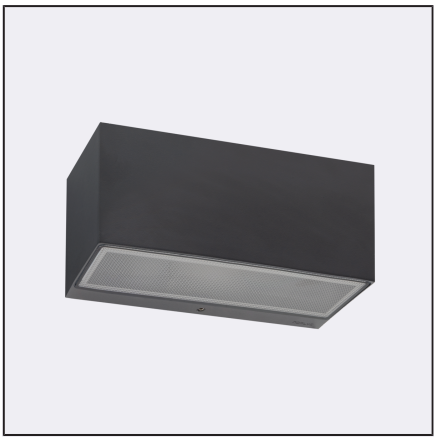

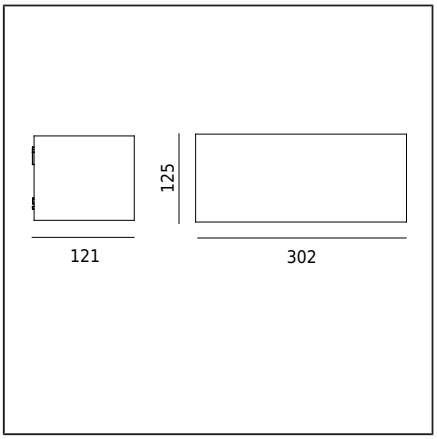

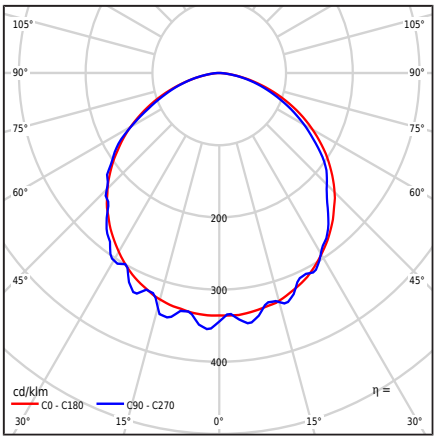

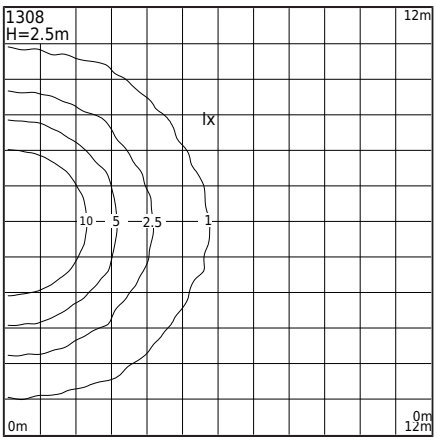

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödsituationer på DC-spänning: 180 ÷ 280V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,3 W
Armatur effekt	7,2 W
Lumen modul	997lm
Lumen ut	618lm
Armaturens effekt	85,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Appareil à large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. Convient aux installations d'urgence en tension continue : DC 180 ÷ 280V.

Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservdelar

ZS1308zx0013	Service kit.
ZS4699100540	Service kit strömförsörjning.
ZS4699101109	Service kit LED.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas bör man bekanta sig med instruktionen som medföljer armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan uppkomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

ASKER BIG 1308



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1308AL	ALUMINIUM	9006
1308GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas bör man bekanta sig med instruktionen som medföljer armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan uppkomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.