

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro
1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



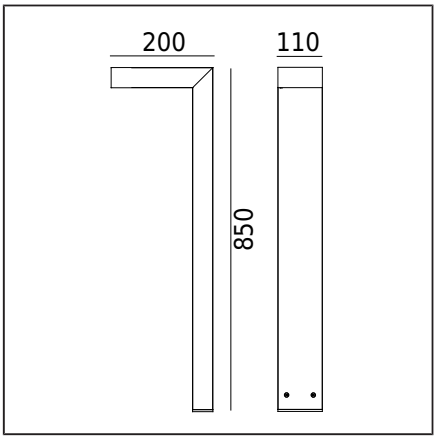

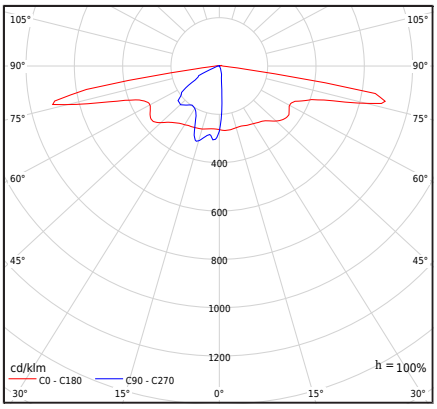

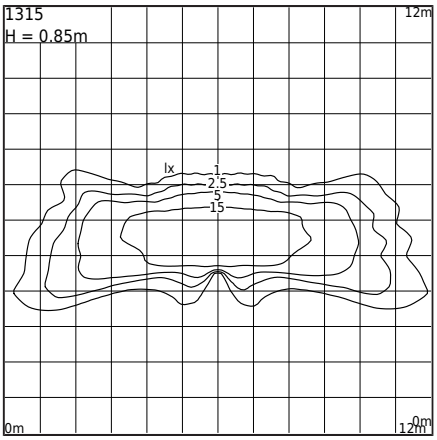

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές λύσεις.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 4 οπές ø8mm, απόσταση 18x50mm.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 5x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,01kg / 4,36kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2-TD (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,8W
Ισχύς φωτιστικού	7,9W
Ισχύς αναμονής (Psb)	< 0,45W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	828lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	683lm
Απόδοση του φωτιστικού	86,5lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,95
Συντελεστής THD	< 11%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικού τύπου φακών. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys Sp. z o.o.

Ρεύμα εισροής	10.1A / 16μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 30, **B 16A**: 49, **C 10A**: 49, **C 16A**: 79

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και η συντήρηση εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER PRO 1315

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1315xx0011	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1315AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1315GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1315BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και η συντήρηση εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.