

NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



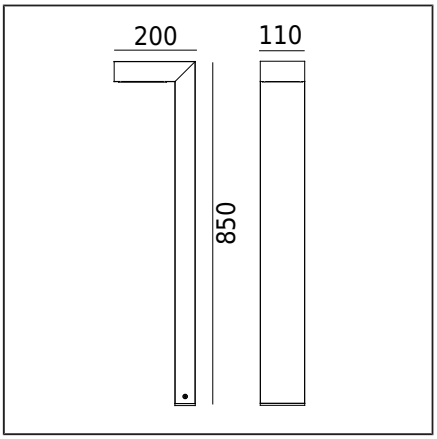

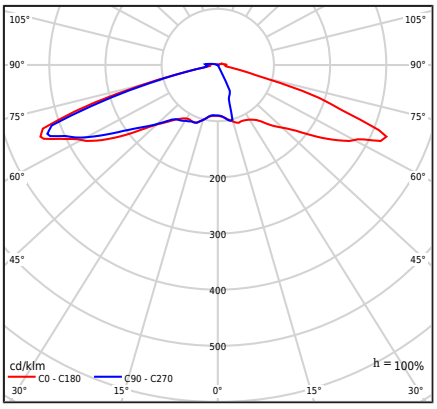

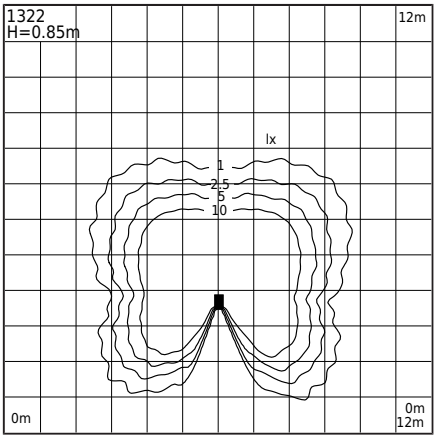

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño contemporáneo. Para iluminar jardines y otras áreas privadas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 orificios ø8mm, espaciado 18x50mm
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x1.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,51kg / 5,06kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	5,8W
Potencia del luminario	7,8W
Flujo luminoso de la lámpara	828lm
Flujo luminoso del luminario	616lm
Eficiencia de la luminaria	79lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,8
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Posibilidad de instalar otros tipos de lentes.
Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.

Corriente de irrupción	5A / 220µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS1322xx0011	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1322AL	ALUMINIO	9006
1322GR	GRAFITO	7016
1322BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.