


NORLYS ASKER 1339

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.de

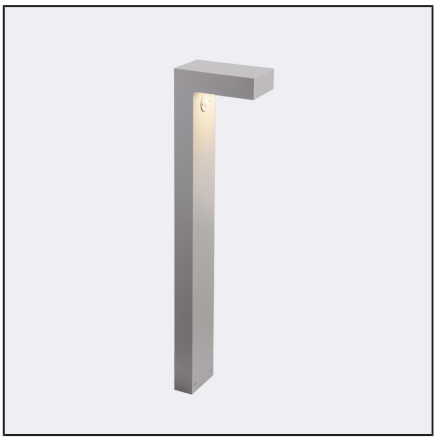

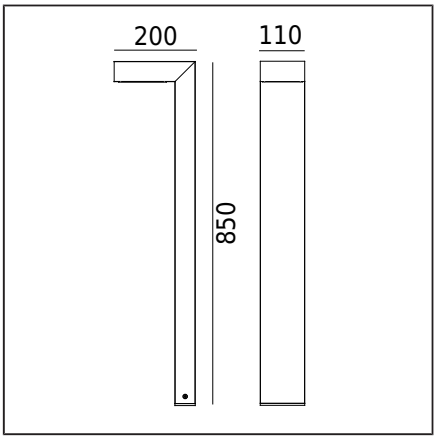

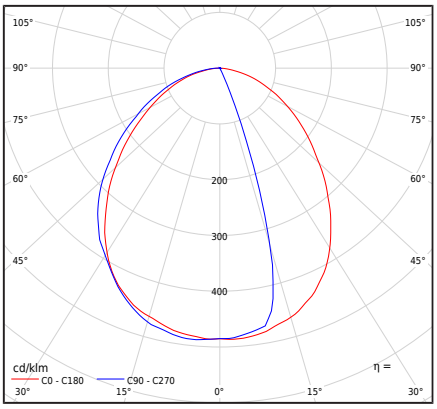

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Entsprechend der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 4x2,5mm² anzuschließen. Kabel in runder Hülle mit Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	9,7W
Lampenlichtstrom	1150lm
Lichtstrom der Leuchte	640lm
Effizienz der Leuchte	66lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Version: phasen dimmbar
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (entsprechend der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe
- Möglichkeit, den Bewegungsmelder auf andere Parameter zu programmieren

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS PIR 0913380000	Reparaturset.
ZS1339zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER 1339



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1339AL	ALUMINIUM	9006
1339GR	GRAPHIT	7016
1339SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte