


NORLYS ASKER 1339

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

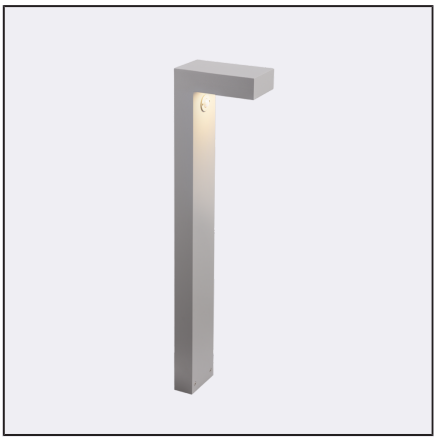

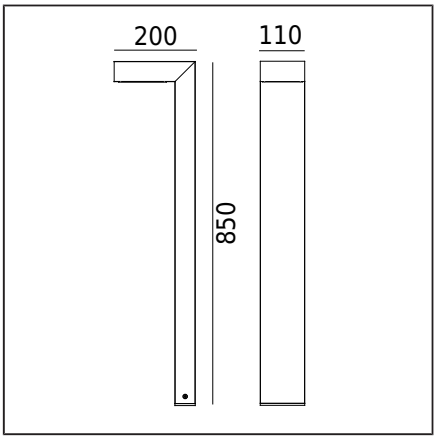

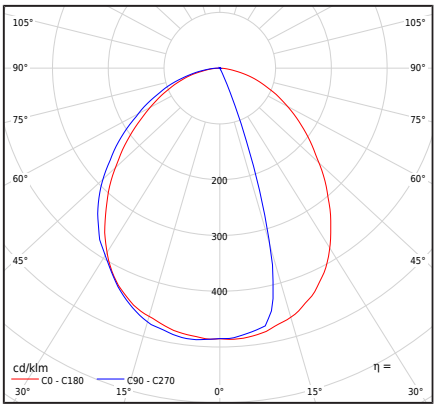

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 4x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 4x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο: ø4...8mm; ø8...12mm ή ø10...13,6mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,11kg / 4,84kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	ESYLUX Αισθητήρας Κίνησης PIR MD-C 360I/6 mini (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1150lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	640lm
Απόδοση του φωτιστικού	66lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Έκδοση: ρυθμιζόμενη φάση
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού
- Δυνατότητα προγραμματισμού του αισθητήρα κίνησης σε άλλες παραμέτρους

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys

Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS PIR 0913380000	Κιτ επισκευής.
ZS1339zx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

ASKER 1339



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1339AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1339GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1339BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού