

NORLYS LILLEHAMMER 1585


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1585XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



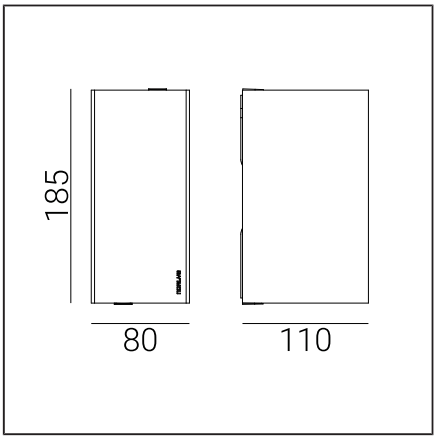

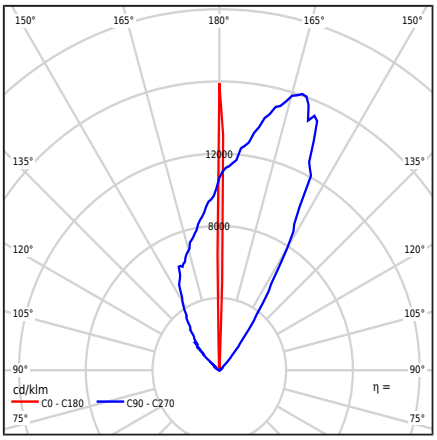

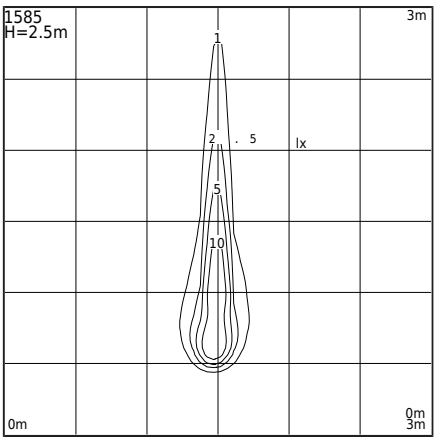

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de un solo lado con ángulo de haz de 4° hacia arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, óptico. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 agujeros ø5mm, espaciado 45x130mm Según las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro en el rango de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,57kg / 1,72kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	2,8W
Potencia del luminario	4W
Flujo luminoso de la lámpara	504lm
Flujo luminoso del luminario	15lm
Eficiencia de la luminaria	3,8lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Con un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	1A/15,2µs
Calificación BUG	B0-U2-G0

Piezas de repuesto

ZS1585zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

LILLEHAMMER 1585



Lillehammer
1585XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

Índices

Índice	Color	RAL
1585AL	ALUMINIO	9006
1585WH	BLANCO	9003
1585GR	GRAFITO	7016
1585BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria