

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



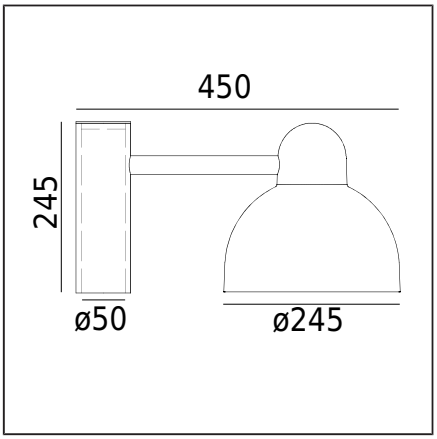

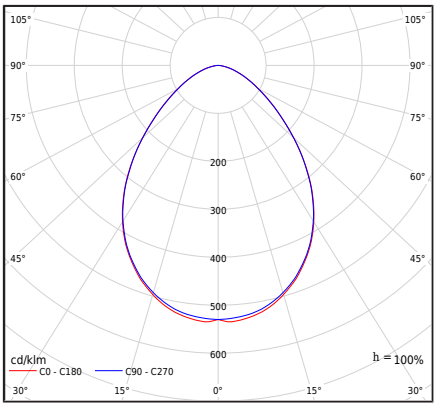

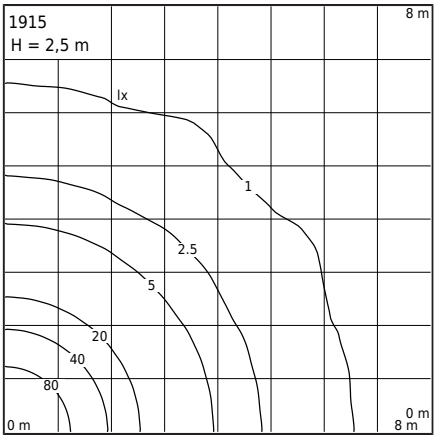

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur for montering på en teleskopisk lysstolpe med toppdiameter Ø50mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armatur justert til lyktestolpe med hette diameter ø50mm.
Terminal	3,7m kabel (H05VV-F 3G1 type), for tilkobling inne i lyktestolpen (i den passende valgte elektriske installasjonsboksen).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens nettovekt	3,07kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Side area of luminaire	0,01m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	1568lm
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF >0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G2

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999751	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.