

NORLYS MOLDE 1970


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



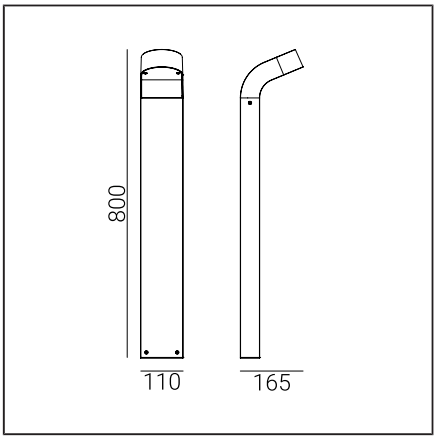

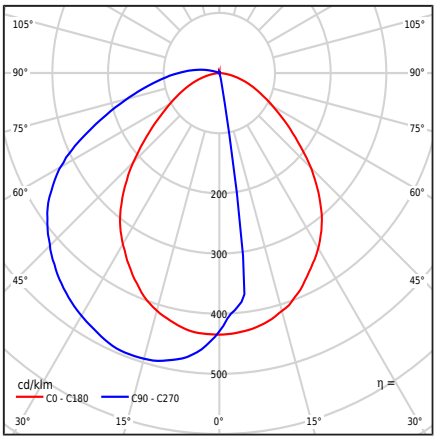

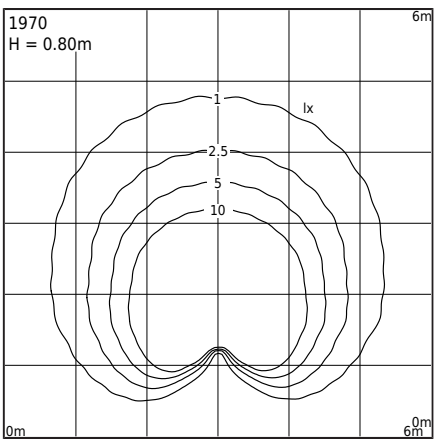

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 4 τρύπες ø7mm, αποστάσεις 18x50mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 4x4mm², δυνατότητα κύκλου σύνδεσης φωτιστικού με μέγιστο 4x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο: ø4...8mm, ø8...12mm ή ø10...13,6mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED AC, ανιχνευτής κίνησης PIR Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2kg / 2,39kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	ESYLUX Αισθητήρας Κίνησης PIR MD-C 360I/6 mini (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	8,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	743lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	386lm
Απόδοση του φωτιστικού	47,1lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Για LED χρώματος 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού (όχι λιγότερο από 55cm)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	"B0-U1-G0"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1906ZX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS PIR 0919720001	Κιτ επισκευής.
ZS1970zx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

MOLDE 1970



Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1970AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1970GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού