

NORLYS MOLDE 1970


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



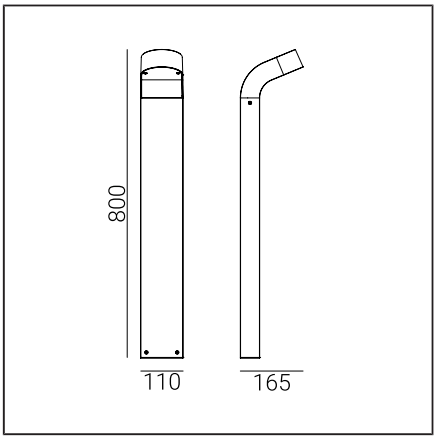

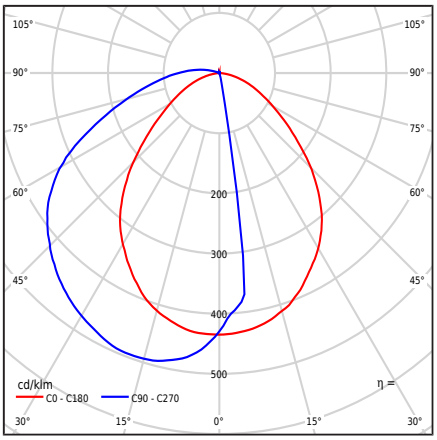

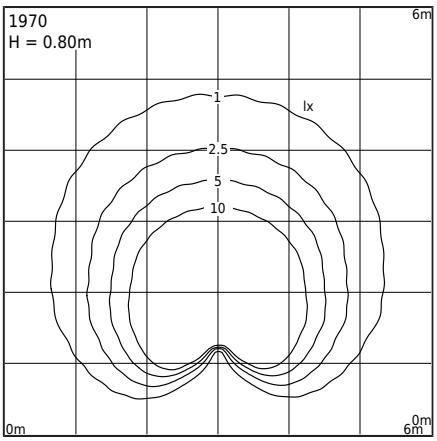

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Fixação da luminária: 4 furos ø7mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x4mm², possibilidade de ligação em loop de luminária máx 4x2,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, detector de movimento PIR Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2kg / 2,39kg
Dimensões da caixa [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensões da luminária [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de Movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	743lm
Fluxo luminoso do luminária	386lm
Eficiência do luminária	47,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária (não inferior a 55cm)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1906ZX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS PIR 0919720001	Kit de reparo.
ZS1970zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

NORLYS MOLDE 1970



Índices

Índice	Cor	RAL
1970AL	ALUMÍNIO	9006
1970GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária