


NORLYS HELLVIK 2401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

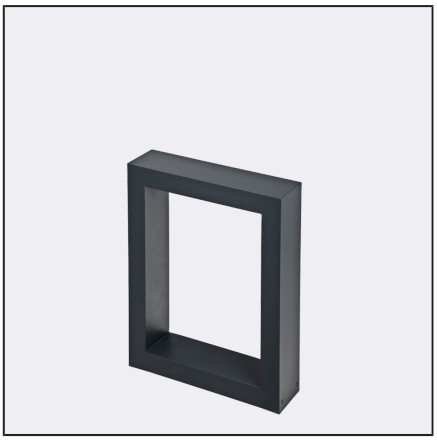

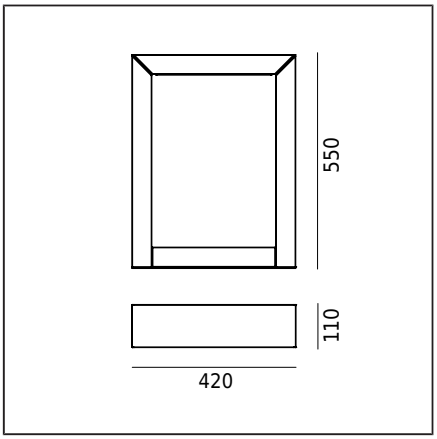

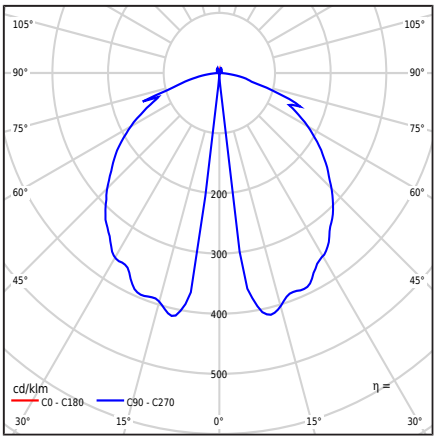

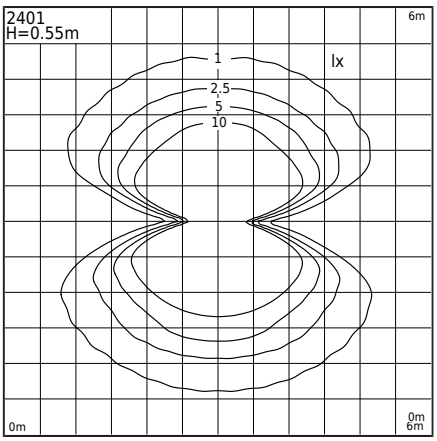

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для вбудовування в бетон входить в комплект. Монтаж слід здійснювати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 2x4мм², можливість з'єднання приладів макс 2x4мм². Кабель з круглою оболонкою діаметром макс ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	5,2W
Потужність світильника	6,9W
Світловий потік лампи	978lm
Світловий потік світильника	575lm
Ефективність світильника	83,3lm/W
ULOR	4%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Люмінар доступний також у додаткових варіантах:
- у безпечній версії для Класу I
- для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору корпусу (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти люмінару

Умови продажу та додаткова інформація за узгодженням із Відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS2400zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання на даних до жовтня 2023 року. Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування здійснюються особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2401AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2401WH	БІЛИЙ	9003
2401GR	ГРАФІТ	7016
2401GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2401CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2401CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2401GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2401CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2401BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Ви пройшли навчання на даних до жовтня 2023 року. Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування здійснюються особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.