



NORLYS HELLVIK 2404

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.it

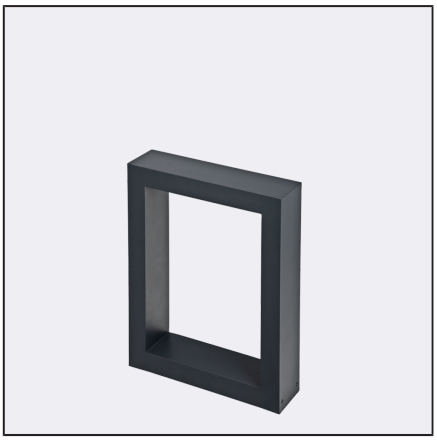

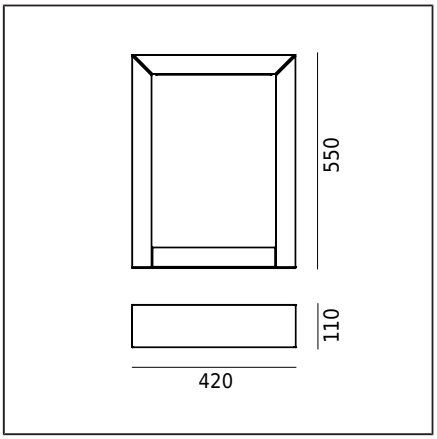

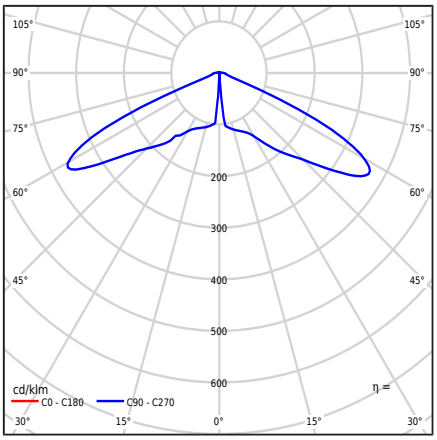

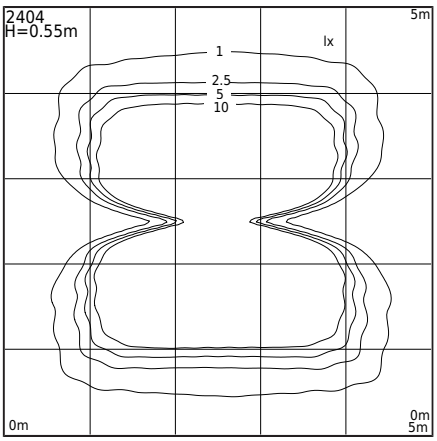

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancoraggio per cementare è incluso. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 2x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in anello max 2x4mm². Cavo in guaina rotonda con diametro max Ø12,5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,94kg / 8,66kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,5W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	1159lm
Flusso luminoso del luminare	1038lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	129,8lm/W
ULOR	3%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,8
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

4699100402	Modulo LED.
46999610	Alimentazione.
ZS2404zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

HELLVIK 2404

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2404CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2404AL	ALLUMINIO	9006
2404WH	BIANCO	9003
2404GR	GRAFITE	7016
2404GM	GRANO MINERALE	-
2404GB	GRIGIO BEIGE	7006
2404CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2404CB	MARRONE RAME	8004
2404BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.