
NORLYS BOLOGNA 315

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 315XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



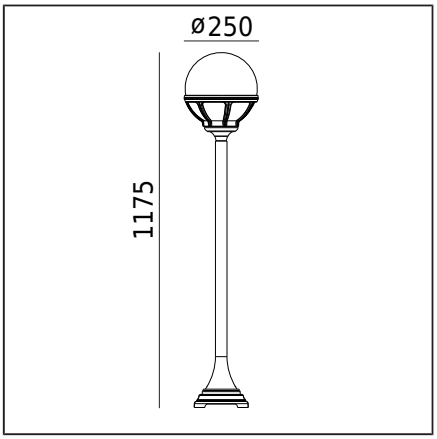

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικού τύπου φωτιστικό. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø5,5mm, απόσταση 90mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 2x2,5mm². Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά μέγ. 2x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,85kg / 4,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	35cm x 32cm x 83,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	25cm x 25cm x 117,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

307ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

06360007	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
315WH	ΛΕΥΚΌ	9003
315BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Το LED μονάδα πρέπει να αντικαθίσταται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί σε φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.