

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



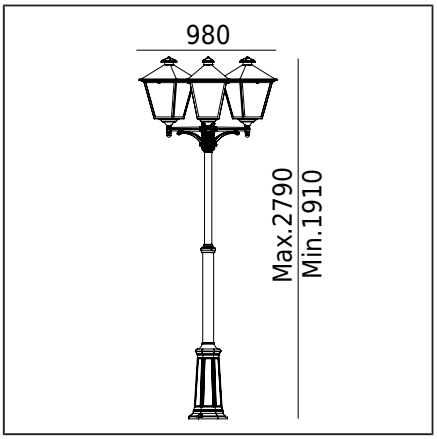

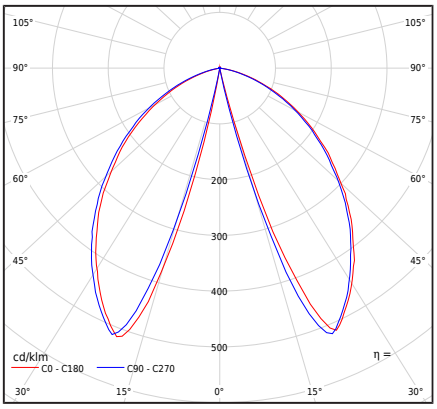

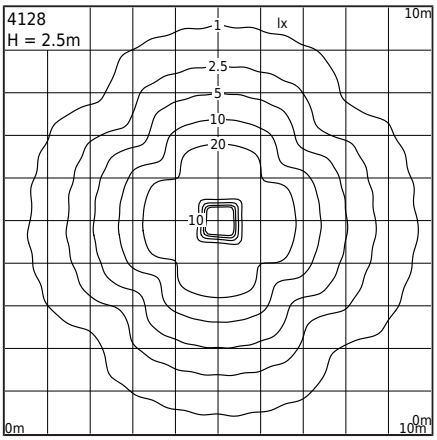

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En stolpelampe med klassisk design for generell bruk. En lysstolpe (lett konstruksjon) designet for hager, private områder, etc.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5mm, på en diameter på ø240mm hver 120°. Sammensetning av sett: art. 4121 - lysarmatur art. 3040 - terminal art. 3010 - lysstolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Klemmetilkoblinger: maks 4x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	16,4kg / 22,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Armaturmål [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	3x9,5W
Armatureffekt	3x9,5W
Modul lumen	3300lm
Lumen ut	2271lm
Armatur Lumen/Watt	79,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.