

NORLYS LONDON 4137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4137XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



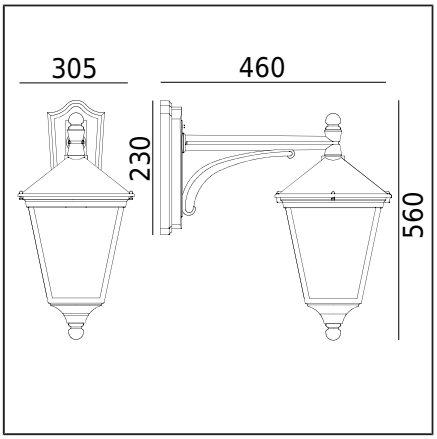

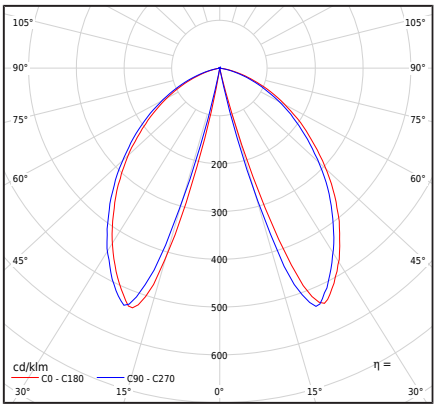

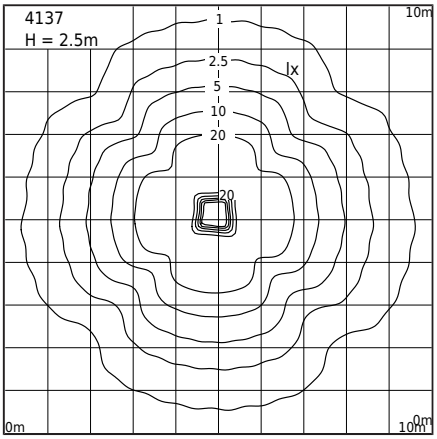

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En klassisk design vegglampe egnet for generell bruk. Kan installeres i hjørner av arkitektoniske strukturer.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø5mm, avstand 25x140mm.
Terminal	H03VV-F 2x0,5 kabeltilkoblingsterminaler, tilkoblingsterminaler, maks 2x2,5mm². Kabel i rundt hylster med en diameter på ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	757lm
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gis tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.