


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



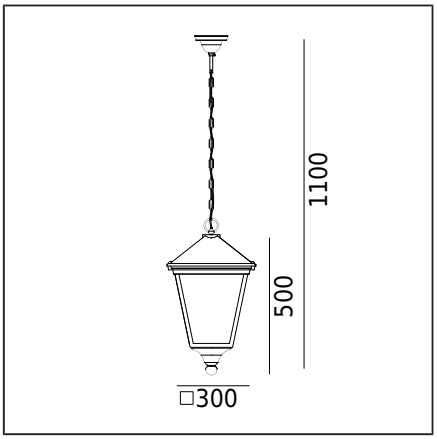

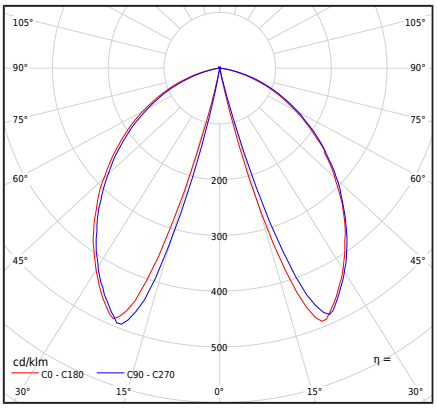

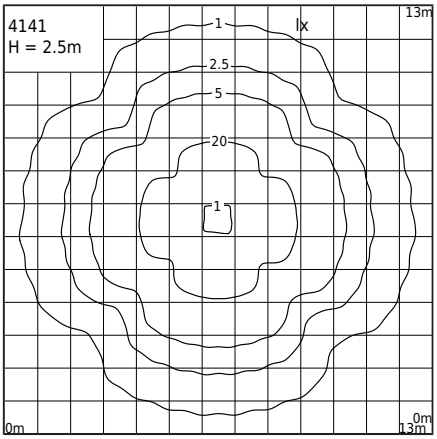

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με αλυσίδα κλασικού σχεδιασμού. Για το φωτισμό κήπων, ταρατσών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: γάντζος οροφής
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης, μέγιστη 2x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø5...12mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,55kg / 4,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1950lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1392lm
Απόδοση του φωτιστικού	79,5lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4141WH	ΛΕΥΚΌ	9003
4141BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες, που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιοτική υποβάθμιση του φωτιστικού.