


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

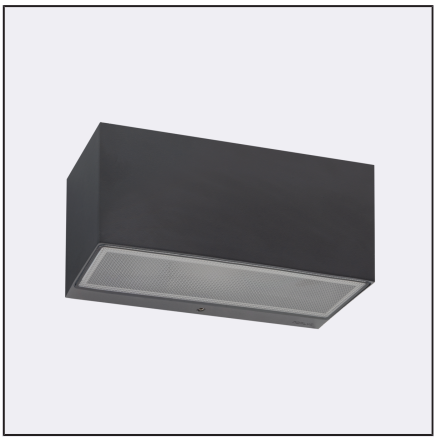

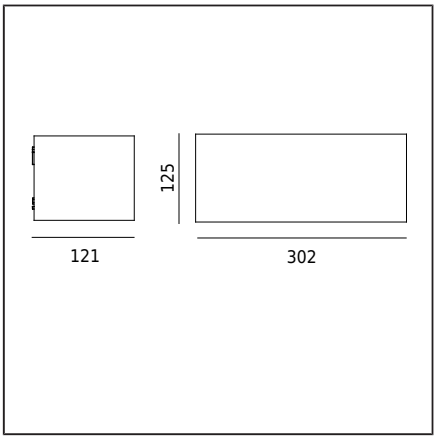

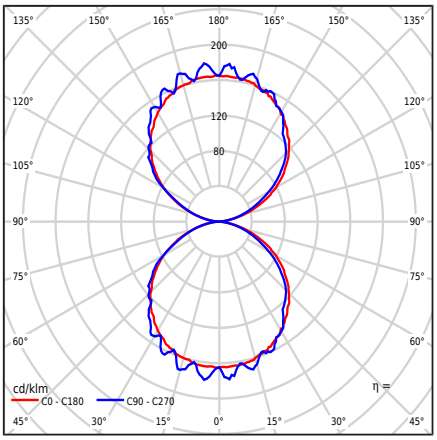

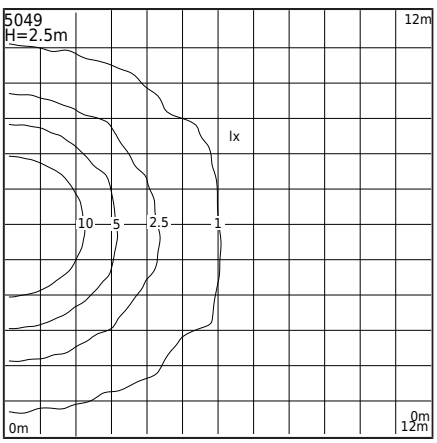

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών για το φωτισμό επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση της φωτιστικής συσκευής: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm με απόσταση 45mm, απευθείας 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm.
Τερματικό	Συνδετήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	10,6W
Ισχύς φωτιστικού	13,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1994lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1144lm
Απόδοση του φωτιστικού	86lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs
Βαθμολογία BUG	B0-U4-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ανταλλακτικά

ZS4699101114	Σετ σέρβις LED
ZS4699210400	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
ZS5049zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την φωτιστική κατασκευή. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της φωτιστικής κατασκευής.

ASKER BIG PRO 5049

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5049AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5049GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5049BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την φωτιστική κατασκευή. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της φωτιστικής κατασκευής.