


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

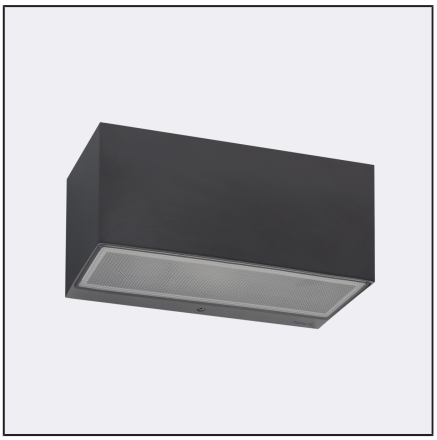

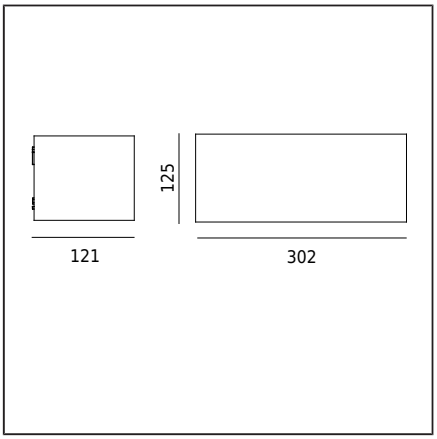

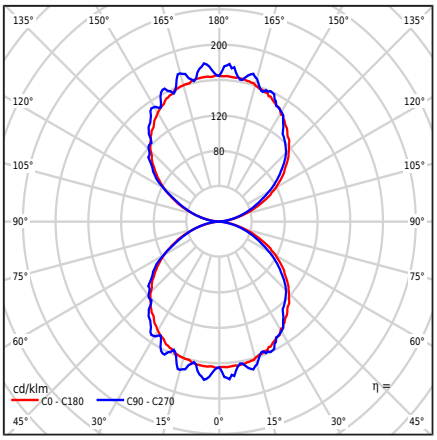

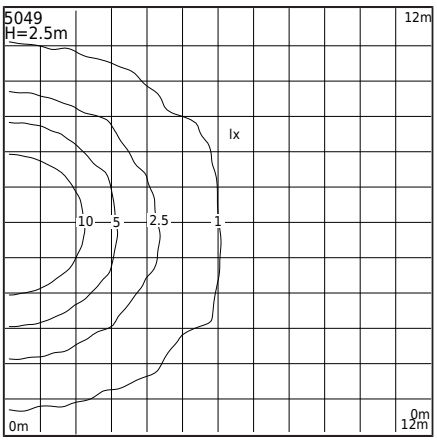

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм з відстанню 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	Затискачі підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	10,6W
Потужність світильника	13,3W
Світловий потік лампи	1994lm
Світловий потік світильника	1144lm
Ефективність світильника	86lm/W
Колірна температура	2700K
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D

Опціонально світильник доступний також:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з Торговим відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B0-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Запасні частини

ZS4699101114	Сервісний комплект LED
ZS4699210400	Блок живлення сервісного комплекту
ZS5049zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до діючих норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG PRO 5049

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5049AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5049GR	ГРАФІТ	7016
5049BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до діючих норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.