


# NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

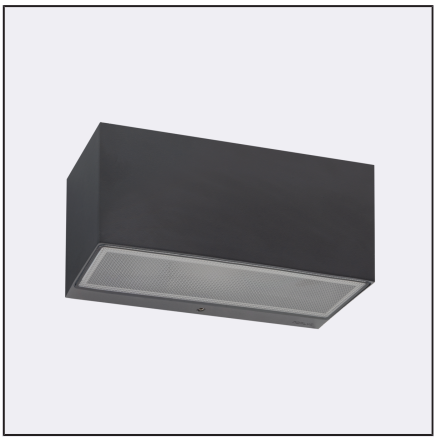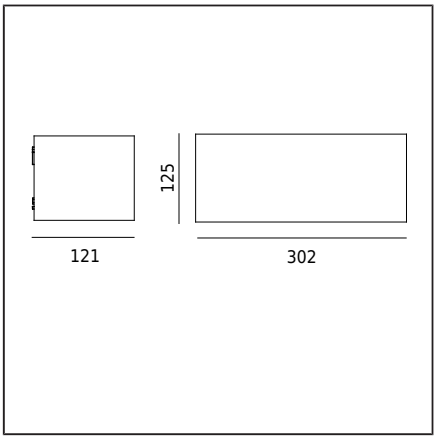

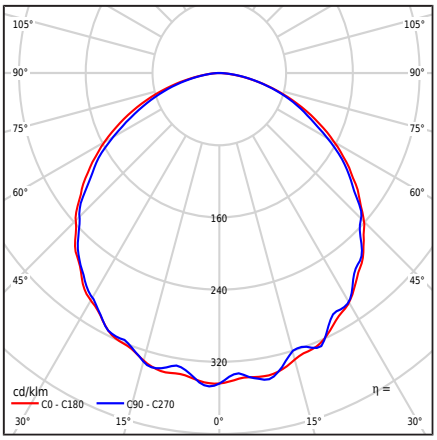


## Тип светильника
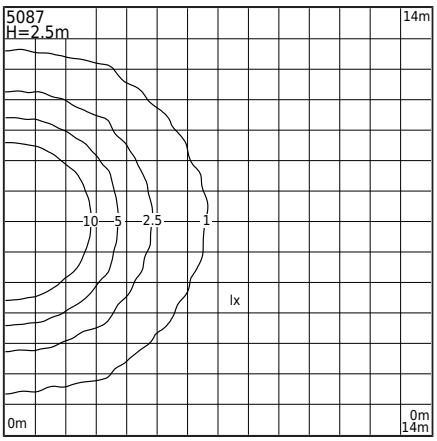
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Характеристики светильника | Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение стеновых поверхностей, фасадов и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: промежуточная пластина 2 регулировочных отверстия 5x10мм, расстояние 45мм, напрямую 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм. |
| терминал | Соединительные клеммы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм. |
| Вес светильника нетто / брутто | 2,62kg / 2,98kg |
| Размеры коробки [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Размеры светильника [cm] | 30,2cm x 12,1cm x 12,5cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| 2 светодиодных модуля | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Мощность источника света | 8W |
| Мощность светильника | 10,2W |
| Лампа светового потока | 1303lm |
| Световой световой поток | 960lm |
| Эффективность светильника | 94,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,95 |
| Фактор THD | < 10% |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- для другого цвета светильника (согласно палитре RAL)
Условия продажи и дополнительная информация доступны по согласованию с коммерческим отделом компании Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 20A / 200µs |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS5087zx0009 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию мы предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# ASKER BIG PRO 5087




Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 5087AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 5087WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 5087GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 5087BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию мы предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.