
ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



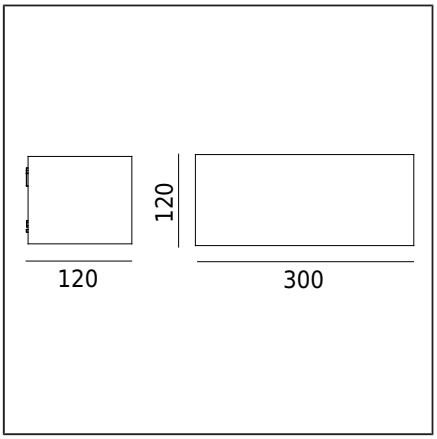

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, lämplig för att belysa väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armatur: mellanskiva med 2 justerbara hål 5x10mm avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter av ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Teknisk data

LED-modul	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Drivdon	Ja
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,2W
Lumen modul	683lm
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	1A/15,2µs

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservdelar

08120006	Packning.
46999608	LED-modul.
46999746	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering, var god och bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. LED-modulen kan bytas ut av en person med adekvat kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.