


# NORLYS ASKER POLE PRO 5161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5161XX0010
02.11.2026 v.10.9
www.norlys.no

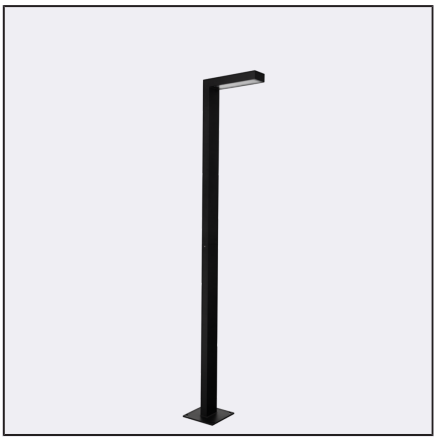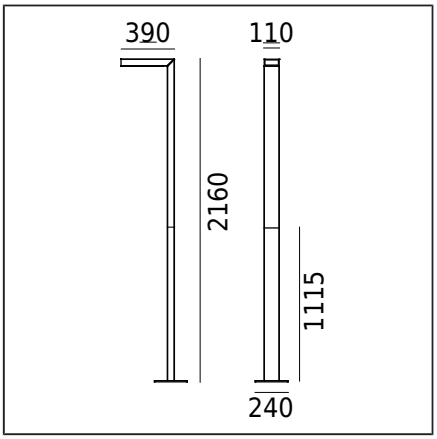

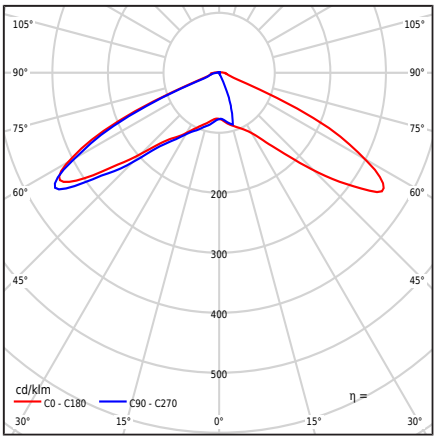


## Тип светильника
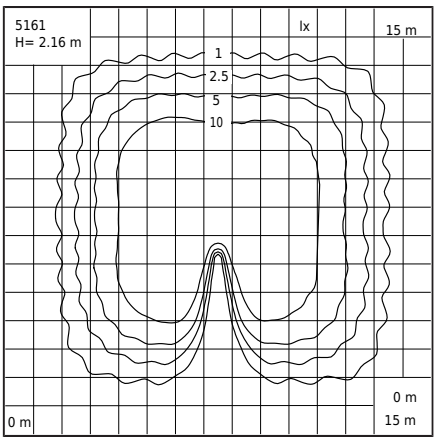
| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций.<br>Широкий равномерный световой поток идеально подходит для освещения: дорожек, тротуаров и т. д.<br>Герметичность световой и соединительной камеры IP65. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 4 отверстия ø12мм, расстояние 200x200мм.<br>Прочие аксессуары необходимо приобрести отдельно. |
| терминал | Клеммы подключения: макс 3x4мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс 3x4мм².<br>Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм |
| Управление светом | Не диммируемый светильник |
| Вес светильника нетто / брутто | 10,54kg / 12,11kg |
| Размеры коробки [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Размеры светильника [cm] | 216cm x 11cm x 39cm |
| Боковая площадь светильника | 0,232m² |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Мощность источника света | 6,1W |
| Мощность светильника | 8W |
| Лампа светового потока | 1099lm |
| Световой световой поток | 1186lm |
| Эффективность светильника | 148,3lm/W |
| ULOR | 0,85% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM5 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,86 |
| Фактор THD | < 15% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 5A / 50µs |
| Оценка BUG | "B1-U1-G1" |

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

**B 10A**: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Грунтовый анкер |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS5161zx0010 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# ASKER POLE PRO 5161






## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 5161AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 5161GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 5161BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.