

# NORLYS KISA 5183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

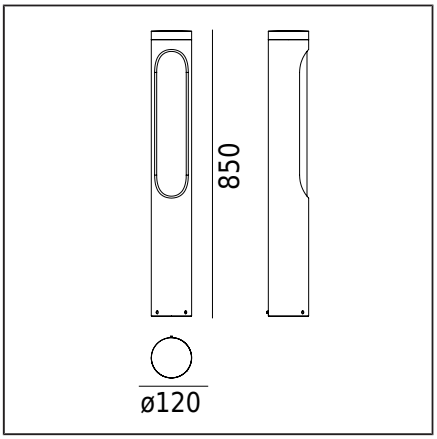

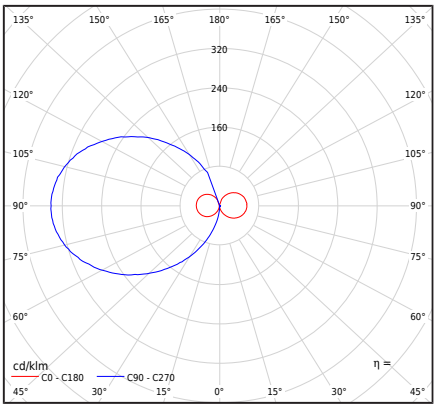


## Τύπος φωτιστικού
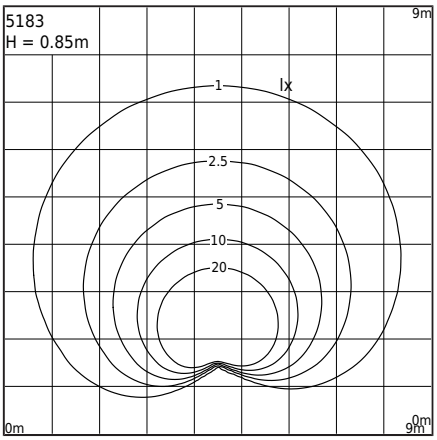
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Μονόπλευρο διαχυμένο φως. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό,<br>Για φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm, στη διάμετρο ø65mm ανά 120°<br>Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγ 5x4mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγ 5x2,5mm²<br>Στρογγυλό καλώδιο με μόνωση, με διάμετρο ø8...12,5mm |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 5,81kg / 6,81kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 85cm x 12cm x 12cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| 3 Μονάδες LED | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 11,8W |
| Ισχύς φωτιστικού | 14,1W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 2122lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1222lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 86,7lm/W |
| ULOR | 50% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Συντελεστής THD | 7% |
| Υπέρταση | 6 / 10kV |
| Ta Rated θερμοκρασία | 25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας A C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης: - Στην εκδοχή ρυθμιζόμενης έντασης - Για το χρώμα LED 2700K [1/1] - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής - Για διαφορετικό χρώμα του εξαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 15A / 295μs |
| Βαθμολογία BUG | B1-U3-G1 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS5183zx0009 | Κιτ επισκευής. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

# KISA 5183

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 5183AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 5183GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού