

NORLYS ASKER POLE PRO 5201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



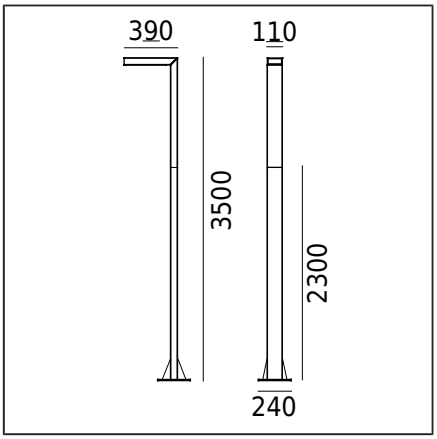

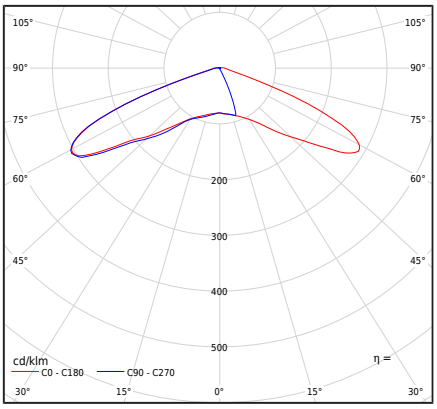

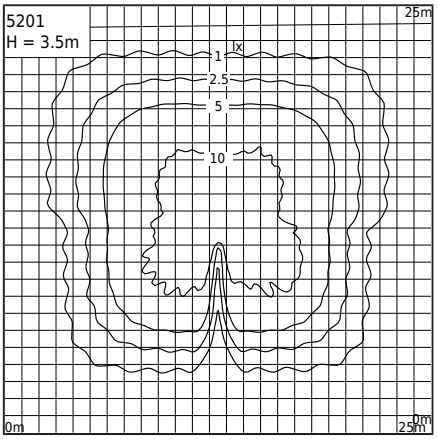

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. Brett, jämnt ljusflöde.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål för fasthållningsstift M14 Hålavstånd 180x180mm passar för betongfundament B 50 Enligt bifogade monteringsanvisningar Övriga tillbehör måste köpas separat
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x2,5mm². Kabel i rund kabelskor med diameter: ø4…8mm; ø8…12mm eller ø10…13,6mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Armaturens mått [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Side area of luminaire	0,39m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,7W
Lumen modul	2681lm
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- Driftläge/dimning: DALI/TD; DALI utomhus fullständigt program
- Vid specialbeställning, andra tillgängliga driftlägen/dimning som en del av "mitt i natten" DALI utomhussystem

AstroDim / Dynadimmer
- I versionen med rörelsesensor typ: HF, PIR
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkoren och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B2-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Markankare
3091GA0009	Ankare för ingjutning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5201



Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

Reservdelar

ZS5200zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.