


NORLYS ASKER PRO 5216


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5216XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

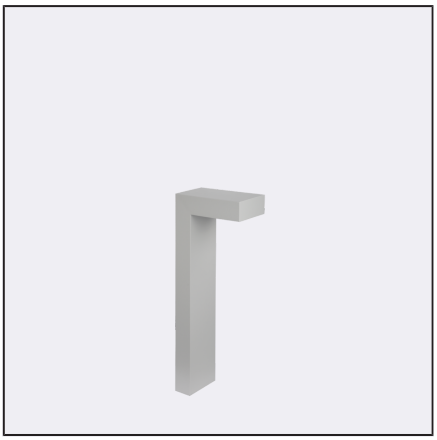

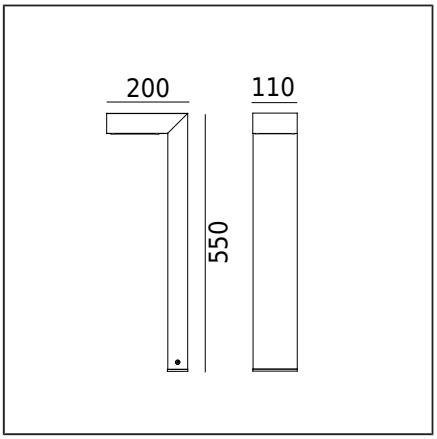

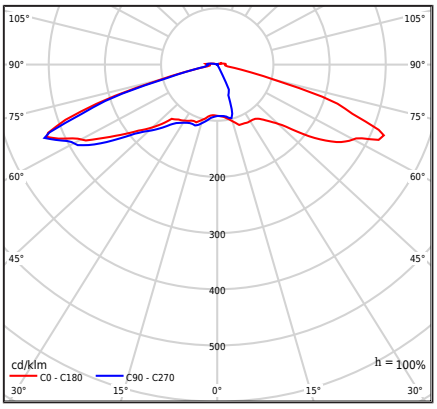

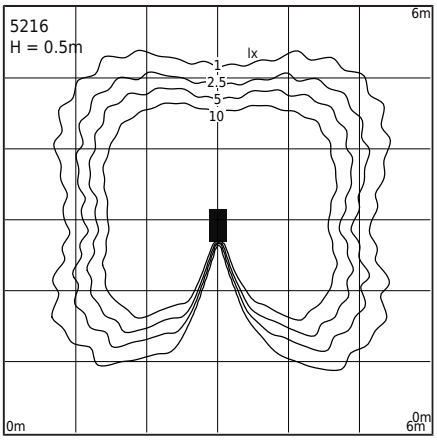

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм Згідно з доданими інструкціями по монтажу Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	604lm
Ефективність світильника	78,4lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для інших типів лінз
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника, не менше 55см

Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажу Norlys

Пусковий струм	3,36A / 36µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS5216zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5216AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5216GR	ГРАФІТ	7016
5216BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника