


# NORLYS ASKER POLE PRO 5222


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

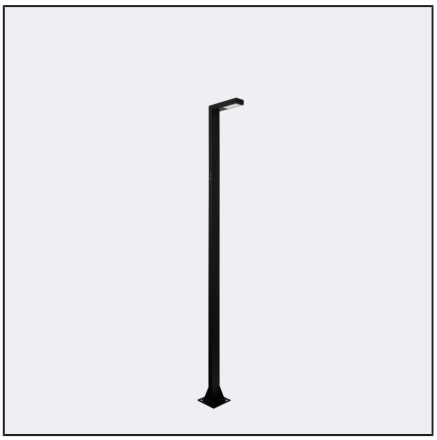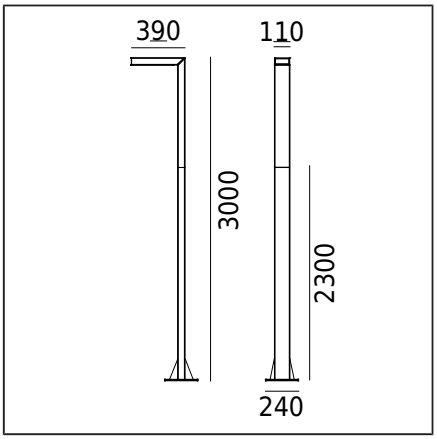

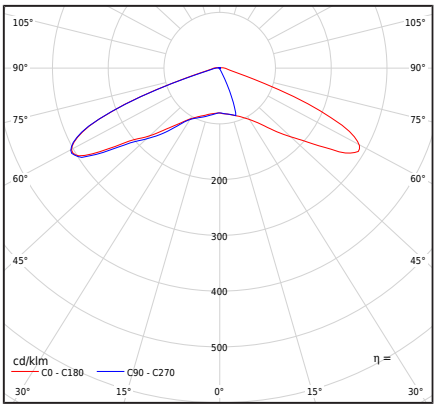


## Type armatur
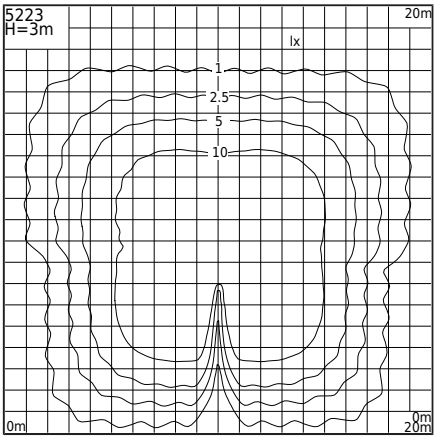
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpearmatur. |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.<br>Bred og jevn lysstråle. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 4 hull for M14 bolter Hullavstand 180x180mm, kompatibel med betongfundament B 50<br>I henhold til vedlagte monteringsinstruksjon.<br>Øvrig tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm²,<br>mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 5x2,5mm²<br>Ledning i rund kappe med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm |
| Type lyskilde | Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning.<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 10kg / 11kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| Armaturmål [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| Side area of luminaire | 0,35m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 16,8W |
| Armatureffekt | 19,5W |
| Modul lumen | 2667lm |
| Lumen ut | 2667lm |
| Armatur Lumen/Watt | 136,8lm/W |
| ULOR | 1% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Fargegjengivelsesindeks | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,99 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur tilgjengelig også:
- For andre belysningsvinkler.
- For en annen lysstrømverdi.
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

| | |
|---|---|
| BUG-vurdering | B2-U2-G1 |

## Tilbehřr Selges separat

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Monteringsadapter |
| 180GA0009 | Bakkeanker |
| 3091GA0009 | Anker for innstøping |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0010 | Service kit. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.

# ASKER POLE PRO 5222



## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.