


NORLYS ASKER POLE PRO 5225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5225XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

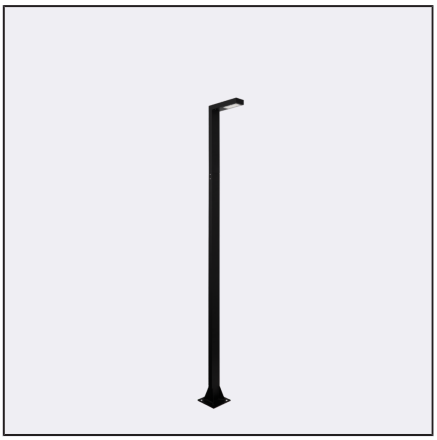

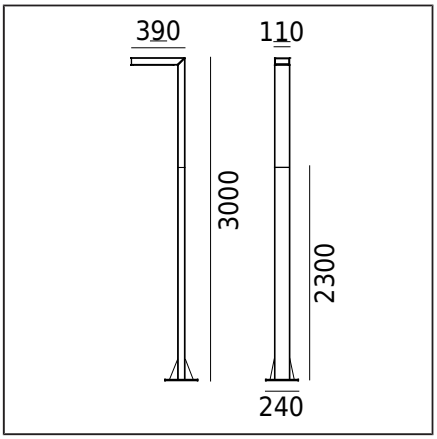

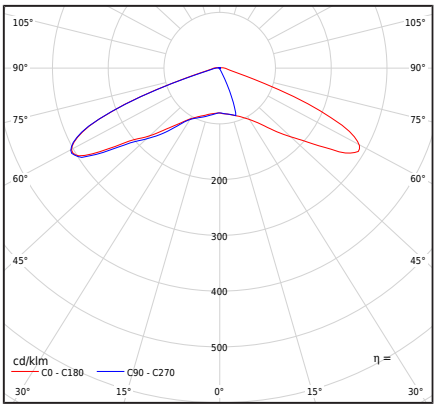

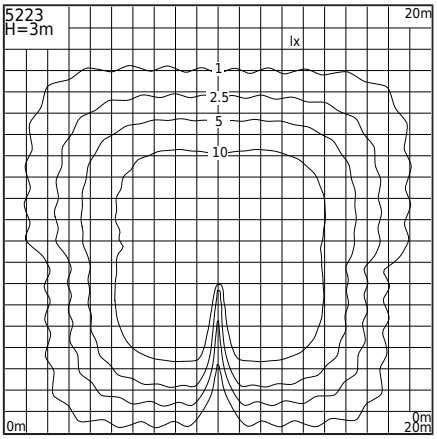

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos. Feixe de luz amplo e uniforme.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos para pinos M14, espaçamento dos furos 180x180mm De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente Encaixa na fundação de concreto B-50
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2.5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 5x2.5mm² Cabo isolado redondo com um diâmetro: ø8...12mm ou ø10...13.6mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10kg / 11kg
Dimensões da caixa [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Dimensões da luminária [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Área lateral do luminaire	0,35m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	16,8W
Potência do luminário	19,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	2772lm
Fluxo luminoso do luminária	2790lm
Eficiência do luminária	141,6lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para outros ângulos de visão
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B2-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

1259GA0009	Adaptador de montagem
180GA0009	Âncora de solo
3091GA0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5202zx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com o conjunto. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

ASKER POLE PRO 5225

Índices

Índice	Cor	RAL
5225AL	ALUMÍNIO	9006
5225GR	GRAFITE	7016
5225BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com o conjunto. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária