


# NORLYS BORG BOLLARD 6172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

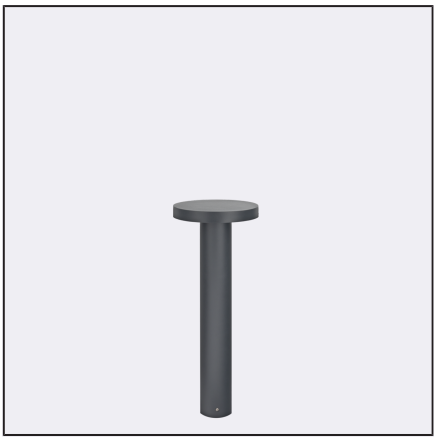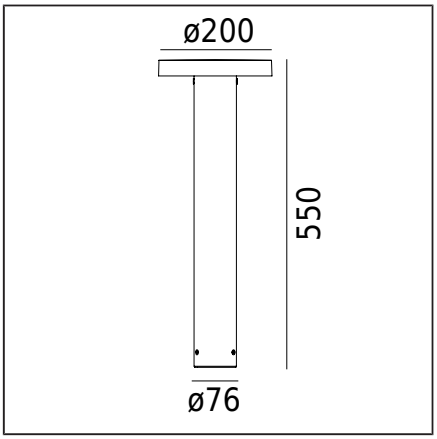

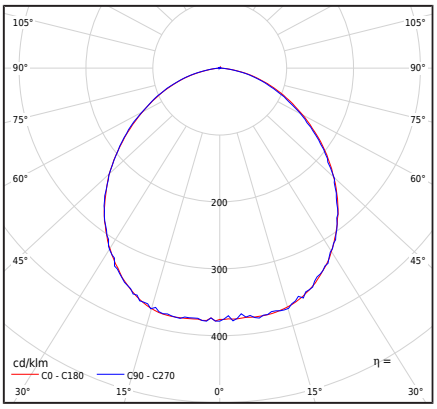


## Typ av armatur
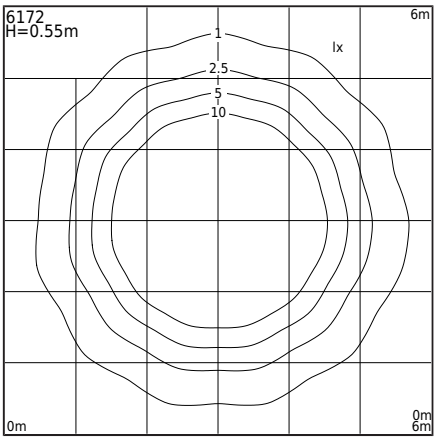
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning. |
| Armaturens egenskaper | Armatur med en modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen enligt bifogade installationsinstruktioner. Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm²<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max 5x2,5mm²<br>Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...13,5mm |
| Typ ljuskälla | LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering.<br>Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen.<br>Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys |
| Armaturvikt netto / brutto | 2,42kg / 2,91kg |
| Förpackning mått [cm] | 22cm x 22cm x 57,5cm |
| Armaturens mått [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Külső ellenőrzés | DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 13,7W |
| Armatur effekt | 17,6W |
| Lumen modul | 2093lm |
| Lumen ut | 1358lm |
| Armaturens effekt | 77,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤0.1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.1 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,99 |
| THD-faktor | 7% |
| Spänning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- Driftsläge/dimning: fasdimning; DALI/TD; 1...10V; DALI utomhus fullständigt program
- Andra tillgängliga driftslägen/dimning under DALI utomhus AstroDim/Dynadimmer-system på specialbeställning
- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd på armaturen (inte mindre än 55 cm)

| | |
|---|---|
| Inrush current | 15A / 295µsec |
| BUG-bedömning | "B1-U1-G0" |

## Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och underhållsarbeten ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens, som kan uppstå i armaturerna, är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

# BORG BOLLARD 6172




Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 202GA0009 | Markankare |
| 203ZX0009 | Ankare för ingjutning |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS6172zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och underhållsarbeten ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens, som kan uppstå i armaturerna, är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.