


NORLYS BORG BOLLARD 6172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

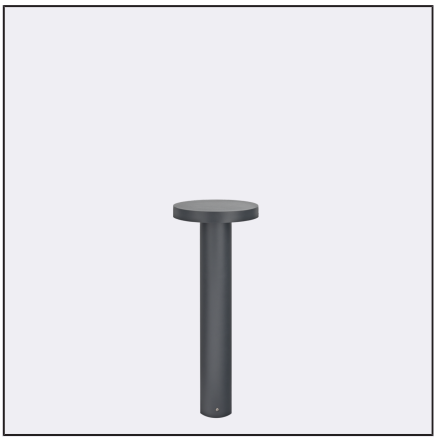

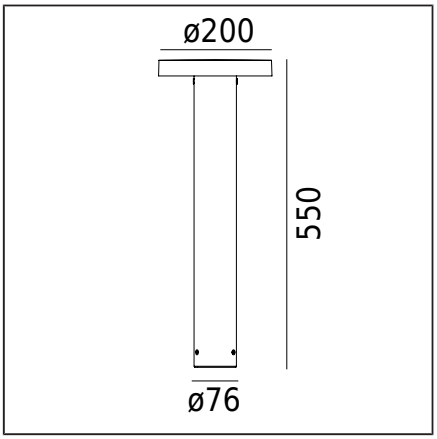

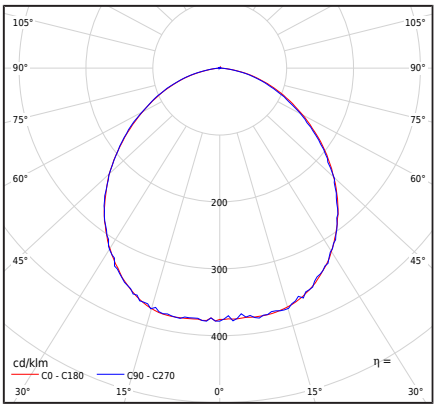

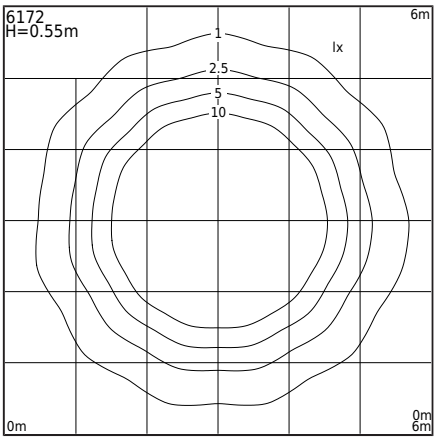

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних і громадських місць

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника відповідно до прикладених інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x2.5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...13.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,42kg / 2,91kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	13,7W
Потужність світильника	17,6W
Світловий потік лампи	2093lm
Світловий потік світильника	1358lm
Ефективність світильника	77,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Режими роботи/затемнення: фазне затемнення; DALI/TD; 1...10В; DALI outdoor full program
- Інші доступні режими роботи / затемнення за системою DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer за спеціальним замовленням
- У класі безпеки для KL II
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника (не менше 55 см)

Умови та

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	"B1-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника

BORG BOLLARD 6172

Аксесуари продається окремо

202GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS6172zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6172AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6172GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника