

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



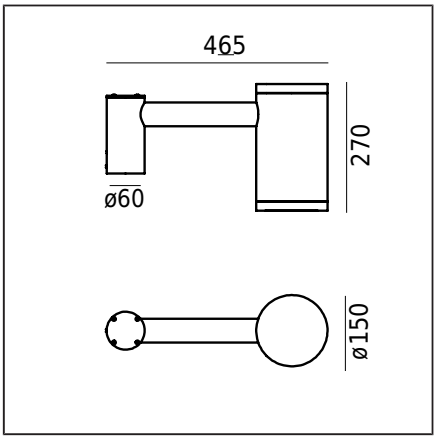

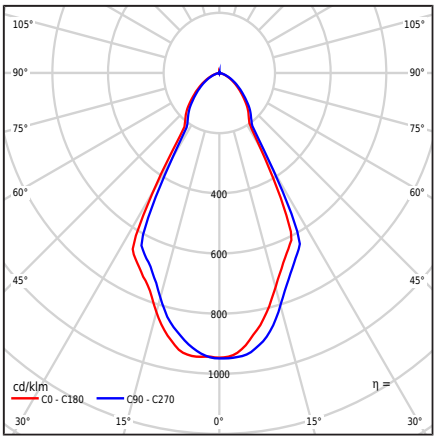

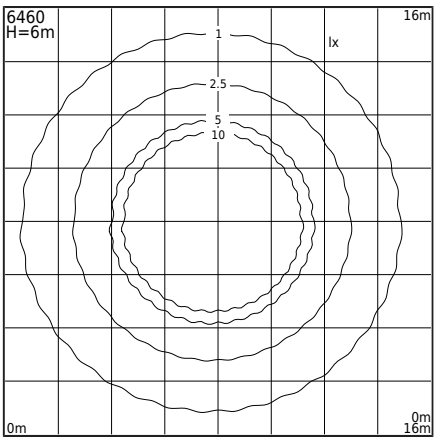

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 30D
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό στήριξης με σύγχρονο σχεδιασμό, για τοποθέτηση σε στύλο φωτισμού με βάση Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: Το φωτιστικό προσαρμόζεται σε στύλο Ø60mm, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 5G1, μήκους 6,5 μ., για σύνδεση μέσα στον ιστό (σε ένα σωστά επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης).
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,93kg / 5,65kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,07m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	14,7W
Ισχύς φωτιστικού	17,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2501lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1626lm
Απόδοση του φωτιστικού	92,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.1
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,93
Συντελεστής THD	7%
Υπέρταση	10 / 6kV
Ta Rated θερμοκρασία	25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Διατίθεται επίσης προαιρετικό φωτιστικό:
- Λειτουργία/μείωση: μείωση φάσης; 1...10V; DALI2 εξωτερικό πλήρες πρόγραμμα
- Κατόπιν ειδικού αιτήματος, άλλοι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας/μείωσης ως μέρος του συστήματος NightDim "μέσα στη μέση της νύχτας"
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	12A / 270μs
Βαθμολογία BUG	B2-U2-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

MORA 6460



Ανταλλακτικά

06645000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
4699200107	Τροφοδοσία ρεύματος.
46999693	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6460AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6460GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
6460WH	ΛΕΥΚΌ	9003
6460BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.