
NORLYS LARVIK 690

IP 55 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Larvik 690XX0009
01.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



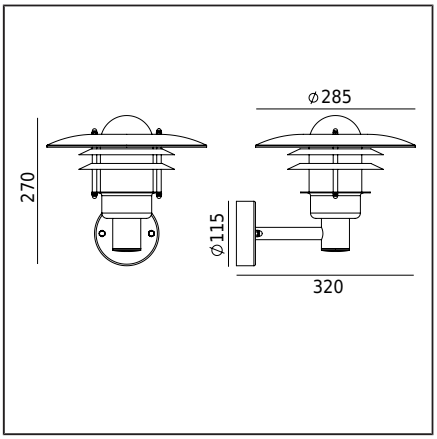

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Væghængt armatur i skandinavisk design, til generel brug. Mulighed for installation på hjørner af arkitektoniske objekter. IP for lyskammer - 55.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: ved hjælp af den vedhæftede monteringsboks.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm². Mulighed for tilslutning af armatur i løkke maks 2x1,5mm². En rund wire i isoleringen med en diameter på ø6...10mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,2kg / 3kg
Boksdimensioner [cm]	32,3cm x 32,3cm x 36cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

153XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

06240003	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
690BL	SORT	9005
690GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.