

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



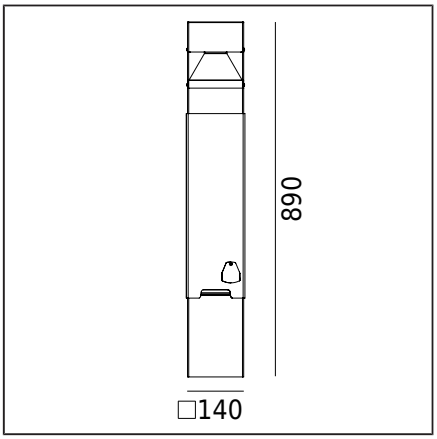

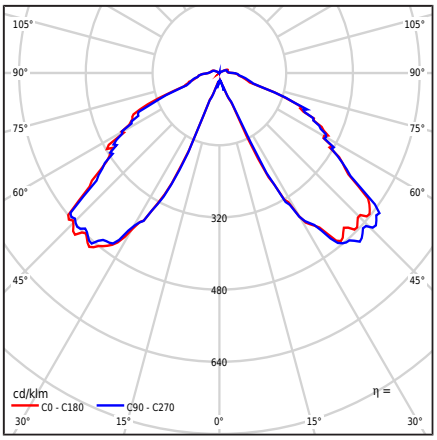

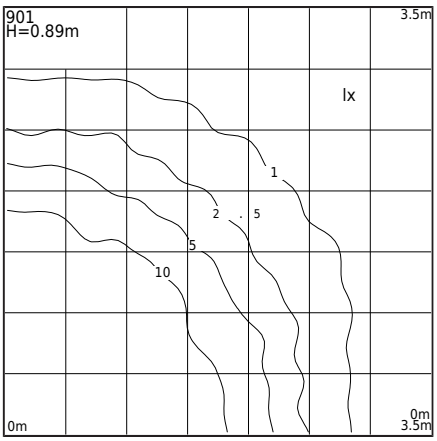

Type armatur

Type armatur	Lyktestolpe - energidistributør E [Uni].
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpelampe og el-kraftdistributor 220...240V. For belysning av private områder og andre soner, slik som hager, campingplasser osv. Armaturen er utstyrt med: 1. en utskiftbar LED-modul lyskilde, 2. to type E (UNI) stikkontakter, to MCB B 16A strømbrytere, RCCB 30mA jordfeilbryter, 3. belysningsinstallasjon utstyrt med MCB B 6A strømbryter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en diameter av ø85mm hver 120° Øvrige tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for tilkobling av armaturen med løkker på maks 5x4mm² Rundt isolert kabel med en maksimal diameter på ø20mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	8,9W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	61lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- Versjon: fase-dimbar, DALI.
- For LED-farge 2700K [1/1].
- For en annen lysstrømverdi.
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G0
Kommentar	Den deklarerte IP-beskyttelsesgraden for Arvika Norlys-produktet gjelder kun når dørene som dekker de elektriske stikkontaktene er helt lukket. Under nedbør er det ikke tillatt å bruke stikkontaktene, koble enheter til dem eller la dørene stå åpne. Dørene bør alltid lukkes godt etter bruk. Før installasjon bør lokale forskrifter og krav angående installasjon og bruk av lysarmaturer med elektriske stikkontakter kontrolleres. Muligheten for sikker installasjon og drift av produktet bør konsulteres med en person som har passende elektriske kvalifikasjoner.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

4699103102	LED-modul.
4699200005	Strømforsyning.
ZS901zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.