


NORLYS ARVIKA 901

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



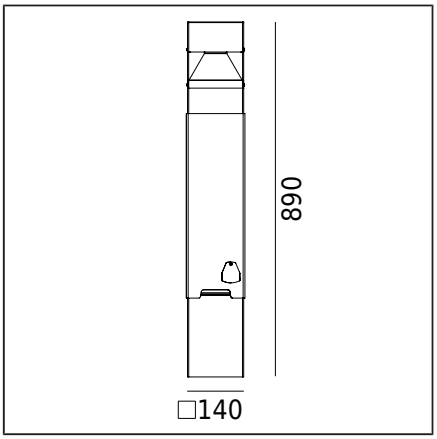

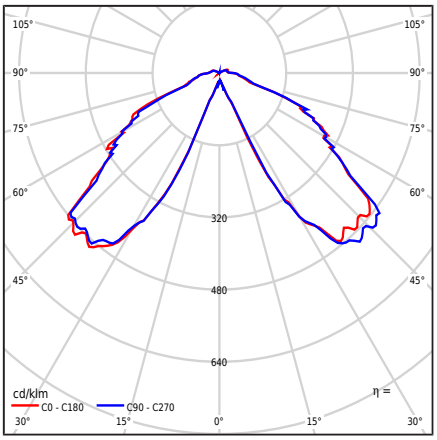

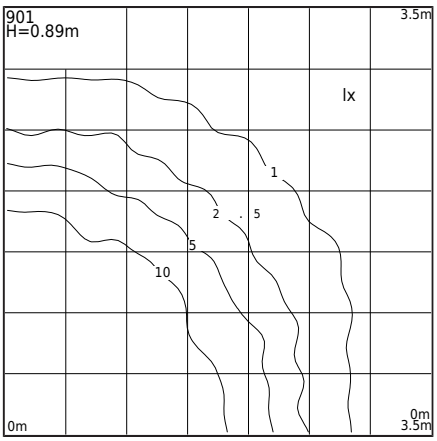

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning - energidistributör E [Uni].
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysning och eldistributör 220...240V. För belysning av privata områden och andra zoner som: trädgårdar, campingplatser osv. Armaturen är utrustad med: 1. en utbytbar LED-modulljuskälla, 2. två uttag av typ E (UNI), två MCB B 16A strömbrytare, jordfelsbrytare av typ RCCB 30mA, 3. belysningsinstallation utrustad med MCB B 6A strömbrytare.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm på en diameter av ø85mm varje 120° Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen med slingor på max 5x4mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø20mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	8,9W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	543lm
Armaturens effekt	61lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt armatur finns också tillgängligt:
- Version: fasdimbar, DALI.
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För ett annat ljusflödesvärde.
- Version med överspänningsskydd (SPD).
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B0-U2-G0
Kommentar	Den deklarerade IP-skyddsnivån för Arvika Norlys-produkten gäller endast när dörrarna som täcker de elektriska uttagen är helt stängda. Under regnväder är det inte tillåtet att använda uttagen, ansluta enheter till dem eller låta dörrarna stå öppna. Dörrarna bör alltid stängas ordentligt efter användning. Före installationen bör lokala föreskrifter och krav gällande installation och användning av ljusarmaturer med elektriska uttag kontrolleras. Möjligheten till säker installation och drift av produkten bör diskuteras med en person med lämpliga elektriska kvalifikationer.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicetjänster ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

4699103102	LED-modul.
4699200005	Strömkälla.
ZS901zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicetjänster ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.